

Tätskikt i våtrum

Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv.

I denna undersökning har skadetyper delats upp i två grupper, skador orsakade av läckage genom väggens eller genom golvets tätskikt. Skadorna har sedan klassificerats med avseende på material och skadeorsaker.

Denna undersökning visar att andelen vattenskador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum uppgår till 17% av det totala antalet skador.

Golv och väggskador

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar.

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar.

Tätskikt i	Procent
Vägg	19
Golv	81

Jämförelse av procentandelarna för golv- och väggskador med undersökningarna 1987, 2002 och 2009–2019.





Skador från läckage genom tätskikt fördelar sig på följande väggbeklädnader.

Skador från läckage genom tätskikt på vägg

Material, vägg	Procent
Kakel som ytskikt	55
Väggplastmatta H-metoden*	20
Väggmatta kemfog	5
Våtrumstapet	6
Målning	3
Målad glasfiber	4
Annat	7

* Beträffande definition av denna metod se bilaga "Förklaringar till enkätblankett".

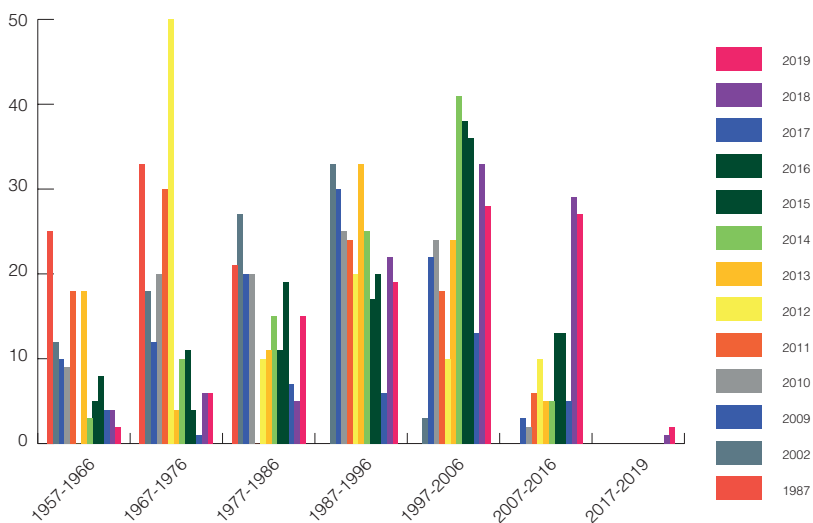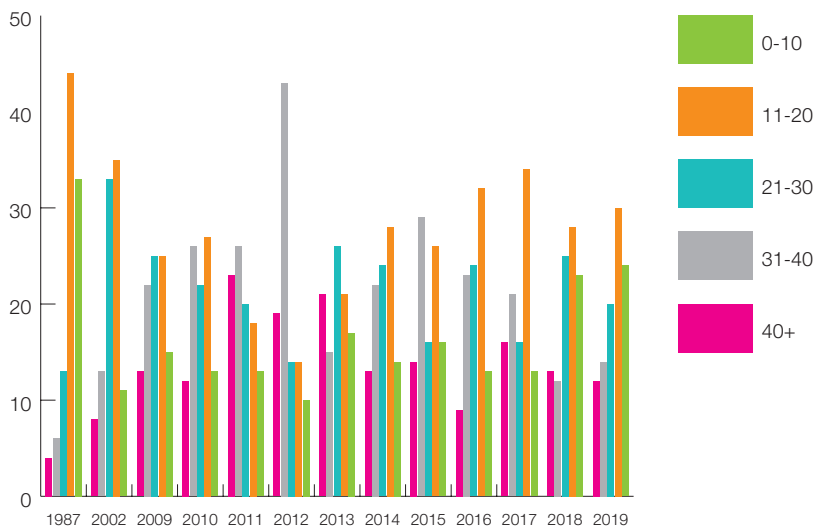

Kakel på vägg

Typ av skadat tätskikt bakom kakel.


Tätskikt	Andel %
Vätskebaserat tätskikt	51
Plastmatta	6
Flexibel folie	18
Membranisolering*	15
Saknas	10

* Äldre typ av tätskikt


Skadeorsak

Skadeorsak	Andel %
Skarv/fog	10
Tätskiktet	61
Rörgenomföring	14
Anslutning vägg/golv	7
Mekanisk åverkan	1
Skruvfästning	7

Antal skador i väggar med kakelbeklädnad i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2009-2019.

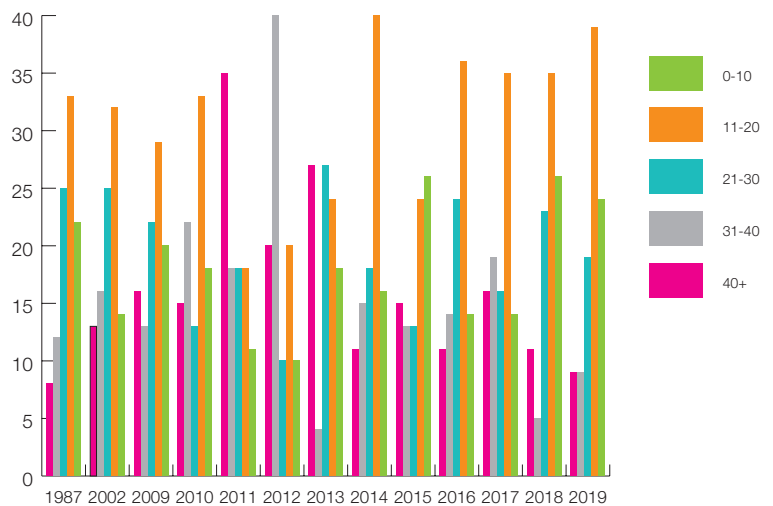


Antal skador på kakelväggar fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2009-2019.

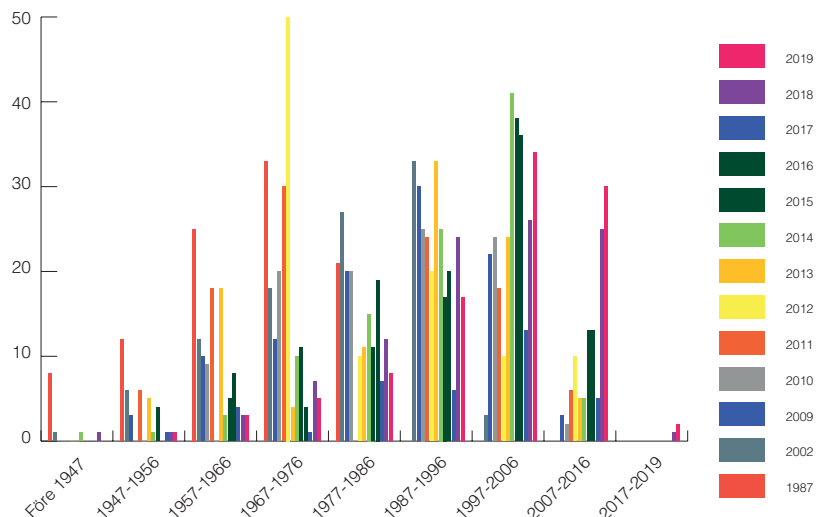

Skador från läckage genom tätskikt fördelar sig på följande golvmaterial:

Material, golv	Procent
Keramiskt material	58
Plastmatta/trådsvets	40
Annat	2

Skador från läckage genom tätskikt på golv

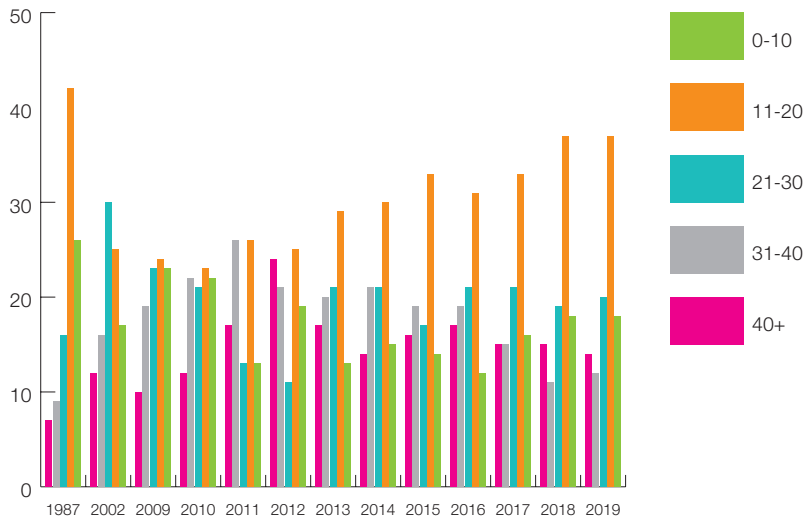

Antal golvsador i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2009–2019.

Keramiskt material på golv

Redovisning av typ av tätskikt under det keramiska materialet.


Tätskikt	Andel %
Vätskebaserat tätskikt	56
Plastmatta	8
Flexibel folie	17
Membranisolering*	11
Saknas	8

*Äldre typ av tätskikt

Skadeorsaker


Skadeorsak	Andel %
Skarv/fog	4
Tätskiktet	49
Rörgenomföring tappvatten/värme	3
Rörgenomföring avlopp	2
Anslutning vägg/golv	8
Mekanisk åverkan	1
Skruvfästning	1
Anslutning golvbrunn gjutjärn	4
Anslutning golvbrunn plast	26
Anslutning golvränna eller hörnbrunn	1
Nytt tätskikt till befintlig brunn	1

Antal golvsador med keramiskt material i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2009-2019.

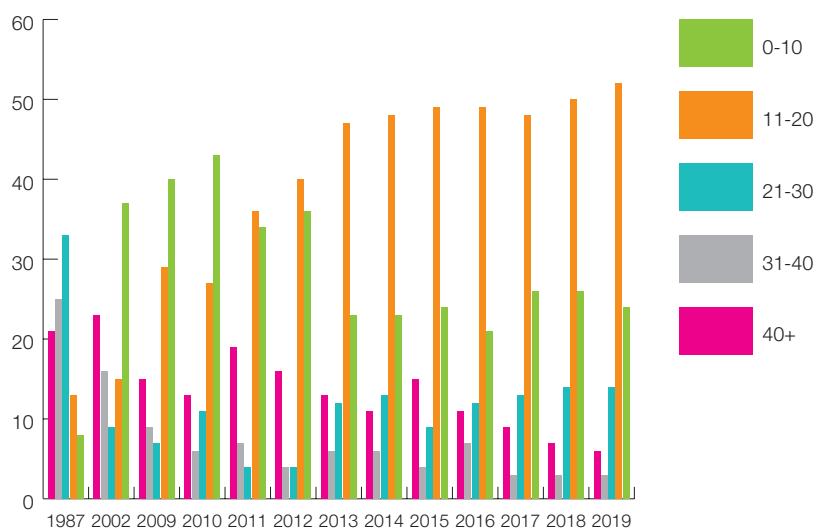

Skadeorsaker	Andel %
Skarv/fog	11
Tätskiktet	28
Rör genomföring tappvatten/värme	7
Rör genomföring avlopp	3
Anslutning vägg/golv	3
Mekanisk åverkan	3
Skruvinfästning	2
Anslutning golvbrunn gjutjärn	10
Anslutning golvbrunn plast	32
Anslutning golvränna eller hörnbrunn	0
Nytt tätskikt till befintlig brunn	1

Trådsvetsad plastmatta på golv

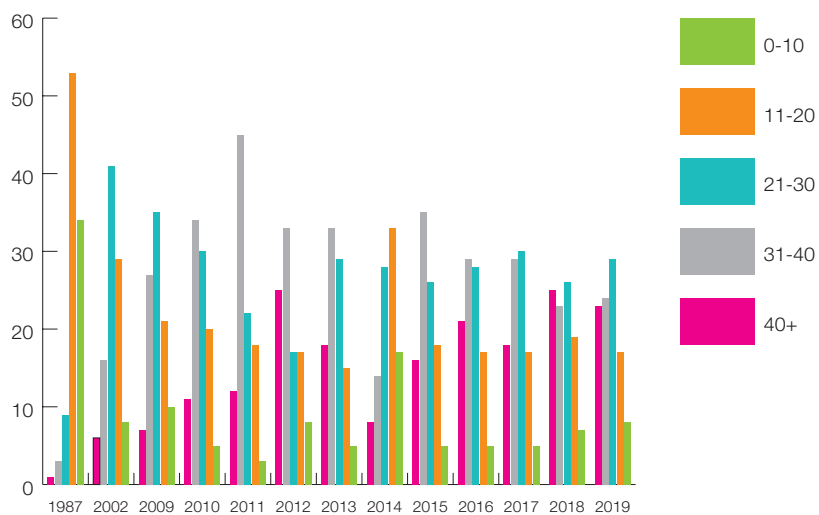

Antal golvsador med trådsvetsad plastmatta i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2009-2019.