

Tätskikt i våtrum

Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv.

I denna undersökning har skadetyper delats upp i två grupper, skador orsakade av läckage genom väggens eller genom golvets tätskikt. Skadorna har sedan klassificerats med avseende på material och skadeorsaker.

Denna undersökning visar att andelen vattenskador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum uppgår till 16% av det totala antalet skador. Andelen är mycket lägre än vad tidigare undersökningar har visat.


Golv och väggskador

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar.

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar.

Tätskikt i	Procent
Vägg	21
Golv	79

Jämförelse av procentandelarna för golv- och väggskador med undersökningarna 1977, 1987, 2002 och 2008-2018.

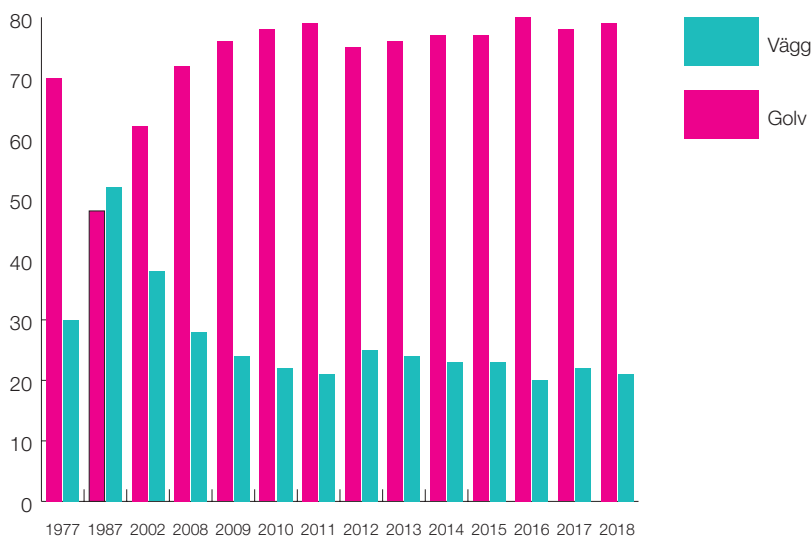


Skador från läckage genom tätskikt fördelar sig på följande väggbeklädnader.


Skador från läckage genom tätskikt på vägg

Material, vägg	Procent
Kakel som ytskikt	53
Väggplastmatta trådsvets	1
Väggplastmatta H-metoden*	26
Väggmatta kemfog	5
Våtrumstapet	6
Målning	1
Målad glasfiber	4
Annat	4

* Beträffande definition av denna metod se bilaga "Förklaringar till enkätblankett".

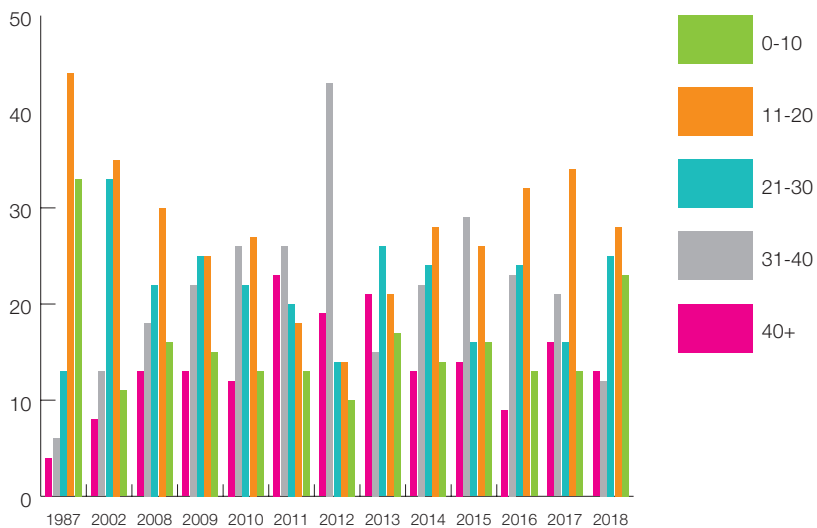

Antal väggskador i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse med undersökningen 1987, 2002, 2008 och 2008-2018.

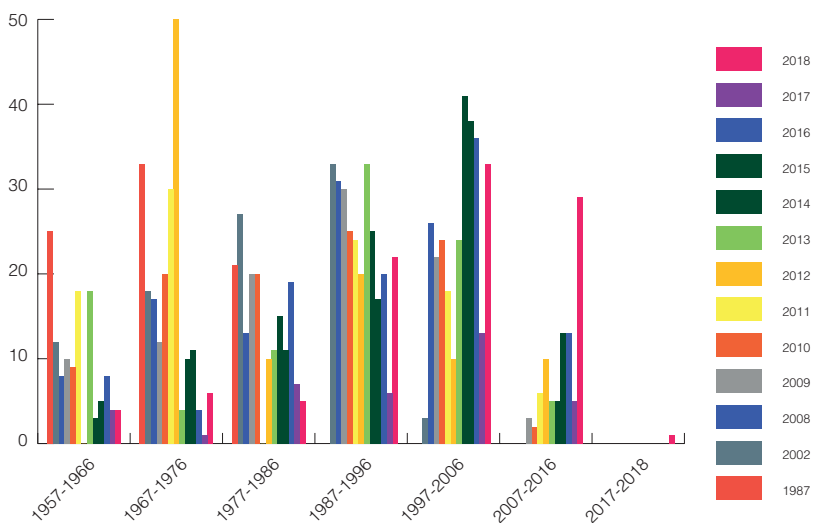

Antal skadade väggar fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar i jämförelse med undersökningen 1987, 2002 och 2008-2018.

Kakel på vägg

Typ av skadat tätskikt bakom kakel.


Tätskikt	Andel %
Vätskebaserat tätskikt	51
Plastmatta	8
Flexibel folie	12
Membranisolering*	14
Saknas	15

* Äldre typ av tätskikt


Skadeorsak

Skadeorsak	Andel %
Skarv/fog	13
Tätskiktet	58
Rörgenomföring	12
Anslutning vägg/golv	8
Mekanisk åverkan	2
Skruvfästning	7

Antal skador i väggar med kakelbeklädnad i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2008-2018.

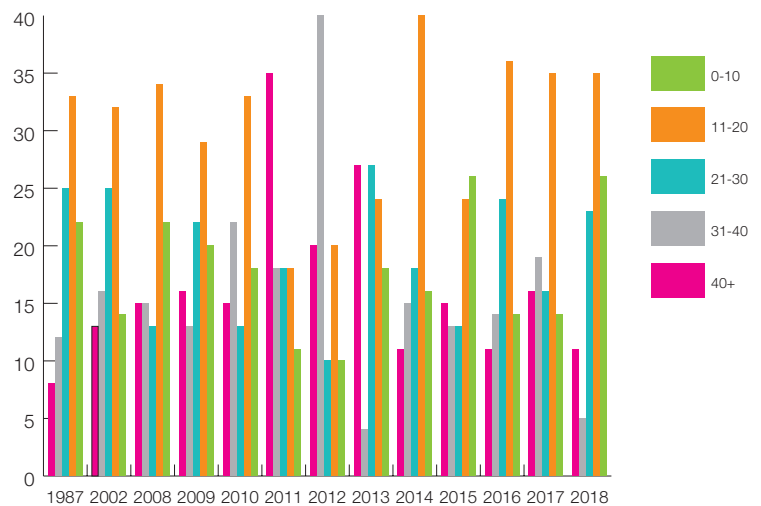

Antal skador på kakelväggar fördelade efter installationsår i tioårsperioder i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2008-2018.

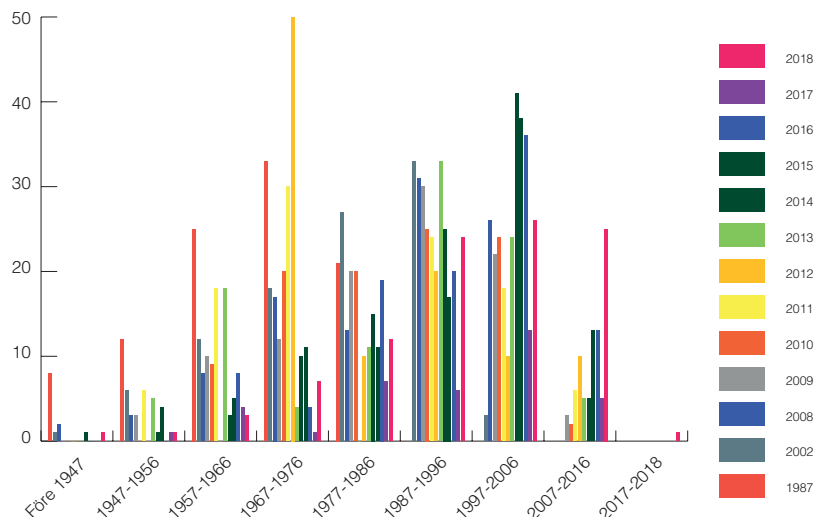


Trådsvetsad plastmatta på vägg.

Skadeorsak	Andel %
Rör genomföringar	-
Skarv/Fog	-
Anslutning Vägg/Golv	-
Tätskikt	-

Trådsvetsad plastmatta på vägg

2017 och 2018 års siffror utgår på grund av brist på data.

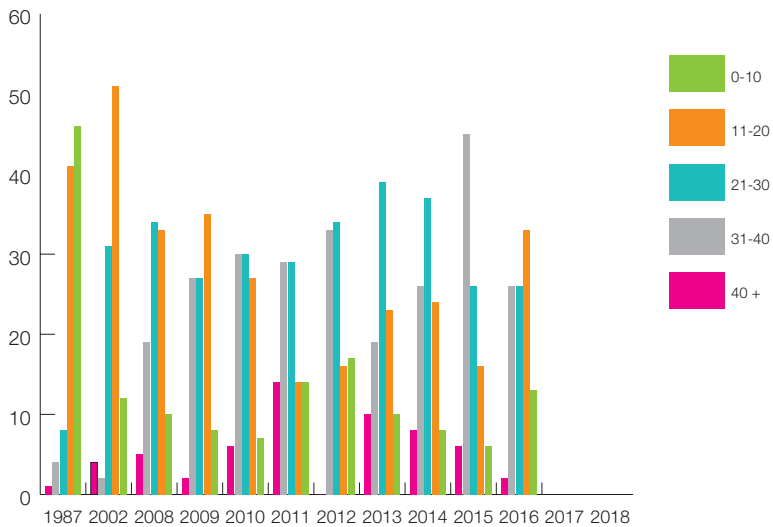


Antal skador i väggar med trådsvetsad plastmatta i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2008-2016. 2017 och 2018 års siffror utgår på grund av brist på data.

Skador från läckage genom tätskikt fördelar sig på följande golvmaterial:

Material, golv	Procent
Keramiskt material	57
Plastmatta/trådsvets	41
Annat	2

Skador från läckage genom tätskikt på golv

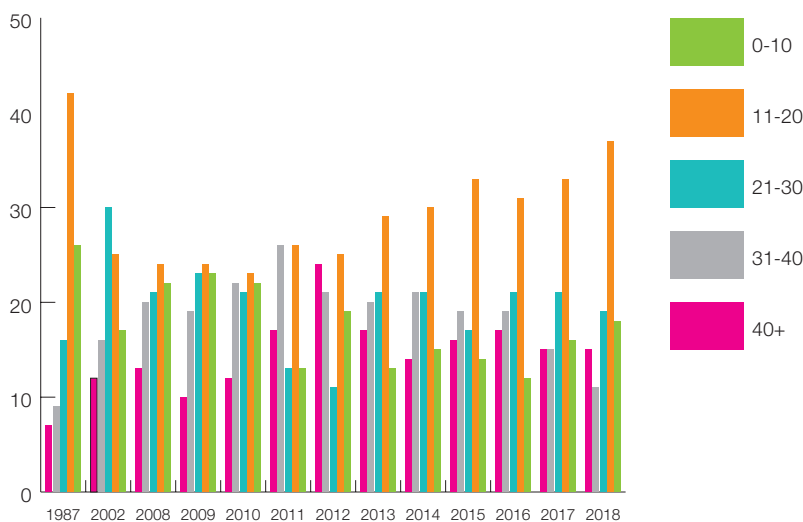

Antal golvsador i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2008-2018.

Keramiskt material på golv

Redovisning av typ av tätskikt under det keramiska materialet.


Tätskikt	Andel %
Vätskebaserat tätskikt	60
Plastmatta	8
Flexibel folie	12
Membranisolering*	12
Saknas	8

*Äldre typ av tätskikt

Skadeorsaker


Skadeorsak	Andel %
Skarv/fog	4
Tätskiktet	50
Rörgenomföring tappvatten/värme	3
Rörgenomföring avlopp	3
Anslutning vägg/golv	6
Mekanisk åverkan	1
Skruvfästning	1
Anslutning golvbrunn gjutjärn	4
Anslutning golvbrunn plast	26
Anslutning golvränna eller hörnbrunn	1
Nytt tätskikt till befintlig brunn	1

Antal golvsador med keramiskt material i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2008-2018.

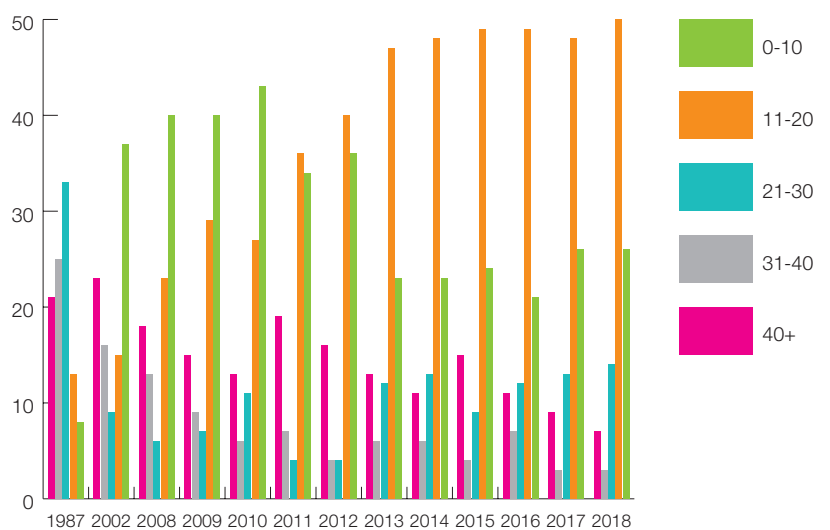

Skadeorsaker	Andel %
Skarv/fog	12
Tätskiktet	27
Rör genomföring tappvatten/värme	7
Rör genomföring avlopp	3
Anslutning vägg/golv	3
Mekanisk åverkan	3
Skruvinfästning	3
Anslutning golvbrunn gjutjärn	11
Anslutning golvbrunn plast	31
Anslutning golvränna eller hörnbrunn	0
Nytt tätskikt till befintlig brunn	0

Trådsvetsad plastmatta på golv

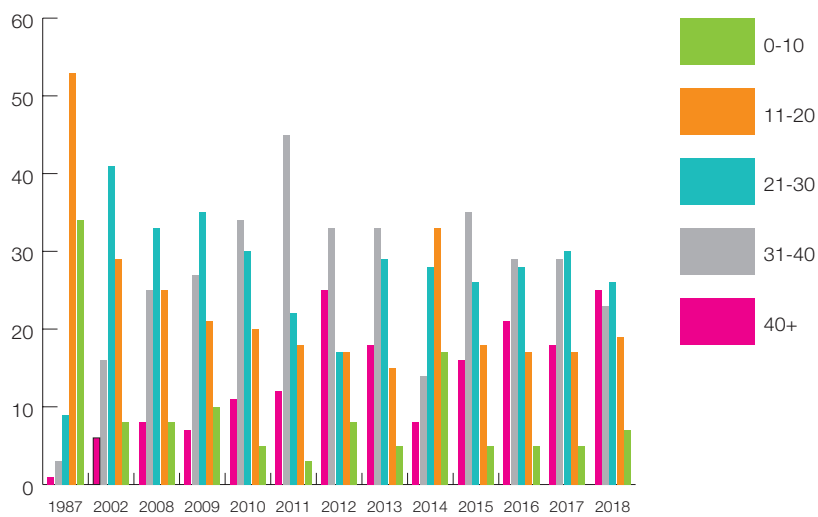

Antal golvsador med trådsvetsad plastmatta i åldersgrupper om 10 år i procentandelar. Jämförelse mellan undersökningarna 1987, 2002 och 2008-2018.